


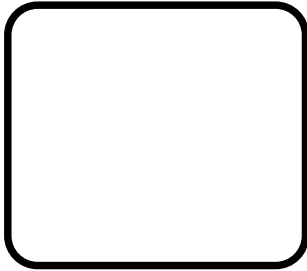


## **EL-TJEK RAPPORT**

## Sagsoplysninger:

Kunde:		Ordrenr.	
Adresse:		Dato:	17.12.2019
Postnr:		Initialer montør:	MOT
Installationsadresse:		Status på installationen:	<b>Ikke godkendt</b>
Postnr.		Er billeder vedlagt rapporten:	JA

Ved gennemgang af de elektriske installationer kontrolleres følgende punkter og eventuelle fejl og mangler er noteret herunder i skemaet.

- ✓ Kabler og ledningers isolationsmodstand
- ✓ Funktionalitet af fejlstrømsafbryderen (HFI/HPFI)
- ✓ Gruppetavlen
- ✓ Jordforbindelser
- ✓ Den faste installations generelle tilstand
- ✓ Fast tilsluttede brugsgenstande

På grund af gennemgangen vurderes installationen ud fra 3 kategorier.

**Godkendt:** Der er ikke fundet fejl eller mangler på installationen og installationen findes i god og forsvarlig stand.

**Betinget godkendt:** Der er enten fundet mindre fejl som ikke har indflydelse på sikkerheden, men som skal udbedres. Eller installationen fremstår i dårlig stand og reparation/udskiftning er anbefalet.

**Ikke godkendt:** Der er fundet fejl eller mangler som har indflydelse på sikkerheden og disse skal udbedres for at undgå ulykker eller skader på personer eller materiel.

Vær opmærksom på at rapporten er foretaget ved hjælp af stikprøver, dvs. at det ikke er hele installationen der er gennemgået.

Målinger:	Måleresultat	OK	Ikke OK
Isolationstest af installationen (grænseværdi fast installation 0,5 MΩ)	106 MΩ	X	
Udløsetiden og udløsestrømmen for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (Grænseværdi 300 ms / 30mA) HFI/HPFI	AC 0 gr. 26 ms AC 180 gr. 36 ms DC 0 gr. 29 ms DC 180 gr. 15 ms Rampetest 21 mA	X	
Kontinuiteten i beskyttelseslederen målt, og er denne udført korrekt? (TN-system)		X	
Er overgangsmodstanden til jord målt? (TT-System)			

Fejl konstateret	Lokation	Forslag til udbedring	Status	Overslagspris for udbedring
Der mangler aflastning på kabler til stikkontakt i vaskeskab.	Køkken	Kabler aflastes	Betinget godkendt	kr. 255,00
Beskyttelseslederen er ikke aktiv i stikkontakten over køkkenbord.	Køkken	Beskyttelsesleder fremføres	Ikke godkendt	kr. 750,00

Sum af overslagspriser ekskl. moms.	kr. 1.005,00
Sum af overslagspriser inkl. moms.	kr. 1.256,25

**Vi gør opmærksom på at ovenstående priser er overslagspriser og kan variere. De enkelte priser er kun gældende ved udførelse af alle punkter.**

**Kommentarer til rapporten:**

**Lejligheden fremstår renoveret med nyere installationer og IHC system.  
Anslået alder på IHC system og tavlemateriel mellem 10-15 år.  
2 mindre fejl konstateret og kræver udbedring inden lejligheden kan godkendes.**

**Til ejer/bruger af installationen**

Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den **synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt**, med mindre andet er anført på rapporten.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).


**Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.**

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i rapporten eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Dette el-tjek er gældende 6 mdr. fra dd. Udføres der arbejde på installation af andre end JDB EI-Teknik bortfalder gyldigheden ligeledes.

**Underskrift (for aut. EL-installatør) Autorisations nr. EFUL-12199**

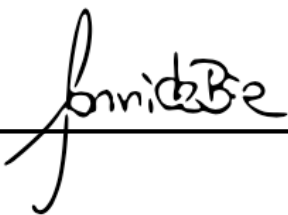

---